


Guía Rápida

AILA


KRETZ

01. Características y modelos


- Pesaje multi-intervalo, rangos de 0 a 6kg, de 6kg a 15kg y de 15kg a 30kg
- Fuente de alimentación externa de 5Vcc/1.2A
- Modo de bajo consumo programable
- Función suma y resta de pesadas, y contadora
- Impresión de bruto, tara, neto y n° de pesadas
- Impresión de total acumulado de peso
- Filtro FEP (Filtro de estabilidad de Pesaje)
- Filtro FEM (Filtro de equilibrio de Pesaje para Mascotas)
- Display LCD de 5 dígitos retroiluminado
- Software iTegra para funciones (verificadora, contadora, porcentaje) y configuración
- Comunicación RS232 y USB (transmisión de peso en forma continua y a pedido)
- Batería de litio 3.7v (opcional)
- Autonomía de batería de 30 h (según el uso)
- Función cambio de unidad de peso (kg/lb) (restringida según país)

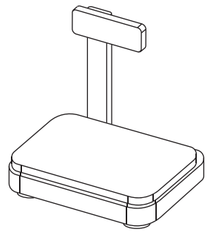


AILA P
Visor alto

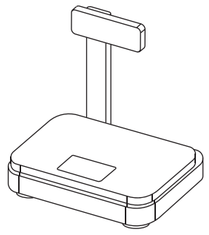


AILA PS
Visor alto con scanner

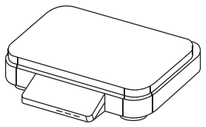


AILA B
Visor bajo

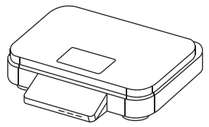

AILA BS
Visor bajo con scanner

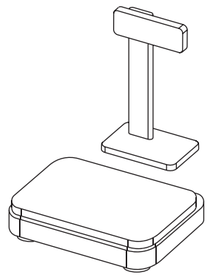


AILA R
Visor remoto

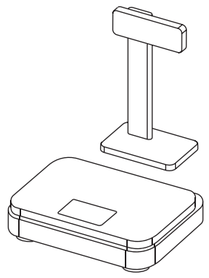


AILA RS
Visor remoto con scanner

02. Instalación y encendido


01. Desembale el equipo. Retire los films de los visores, teclado y bandeja.

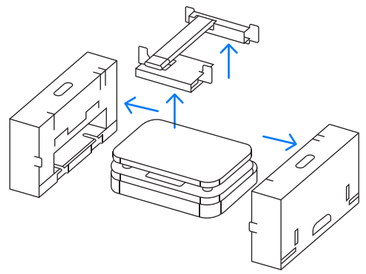

AILA P / AILA PS

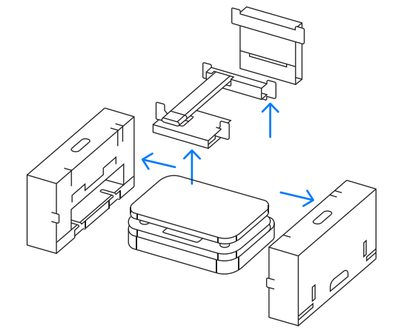



AILA R / AILA RS

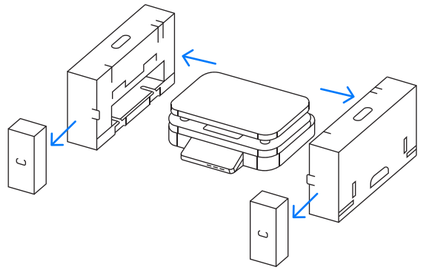

AILA B / AILA BS


02. Para montar el visor, posicione la columna en la base, luego coloque los tornillos desde abajo y ajústelos utilizando una llave de ajuste.

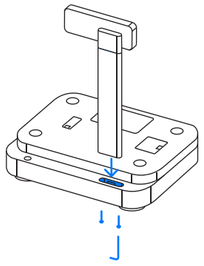


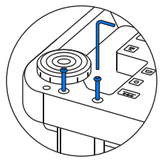


AILA P / AILA PS

03. Conectar el cable del display.

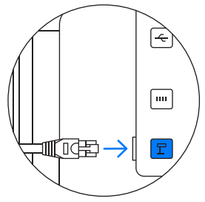





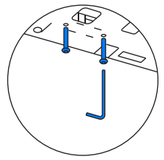

AILA R / AILA RS


04. Monte la bandeja y regule las patas para nivelar el equipo.

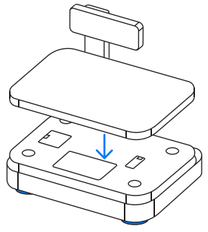

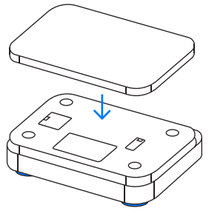


AILA P / AILA PS

AILA R / AILA RS

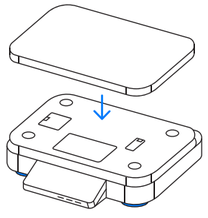


AILA B / AILA BS

05. Conecte la fuente externa (5vcc/1,2a) o el puerto USB (5v/500ma). La balanza puede recibir tensión de alimentación por cualquiera de estos medios.

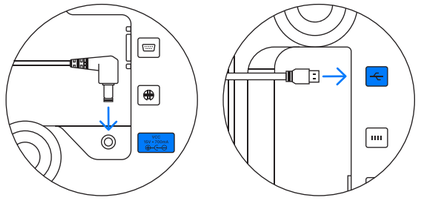

06. Encienda el equipo utilizando el interruptor ubicado en la parte inferior lateral.

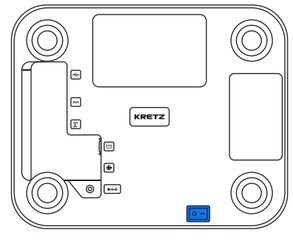

KRETZ


Impulsá tu negocio

Ruta Nacional N° 9 km 276 2126
Pueblo Esther / Santa Fe / Argentina
+54 341 492 7400
kretzglobal.com

@kretz | @kretzglobal | @kretzSA | @kretz


03. Conexión a scanner

Conecte el scanner en el puerto ubicado en la parte inferior del equipo.

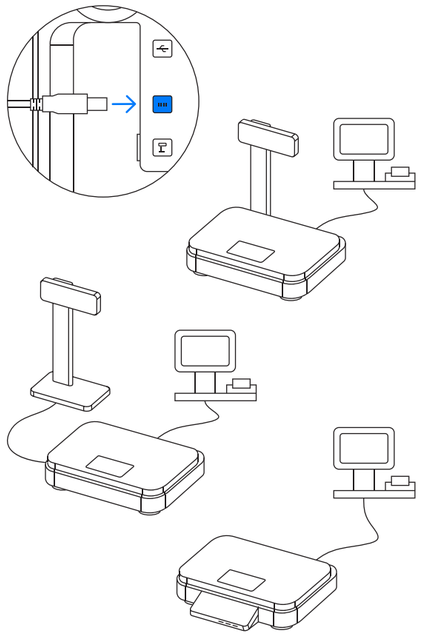

04. Visor

1. Indicador de peso: máx. 5 dígitos con punto decimal para valores positivos. Con tara activada y peso inferior al valor de tara signo negativo y máx. 4 dígitos con punto decimal
2. Indicador de CERO
3. Indicador de TARA
4. Indicador de batería
5. Indicador de peso
6. Indicador de movimiento
7. Indicador de unidad de peso (kg)

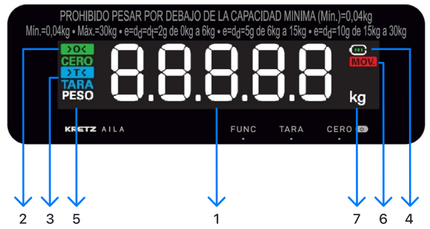

05. Estado de carga

La balanza viene provista con una batería interna, del tipo 18650 de Litio, de 3.7V / 2600mAh que provee aproximadamente 30 horas de autonomía dependiendo del uso.

Indicador	Estado	Indicación
	Destello incremental de los 3 segmentos	Batería cargando
	3 segmentos encendidos	Batería cargada completamente
	2 segmentos encendidos	Batería con 2/3 de carga
	1 segmento encendido	Batería con 1/3 de carga
	Destello con segmentos apagados	Batería con nivel crítico de carga

06. Definición de teclas

En el menú de programación las teclas de TARA, CERO Y FUNC adoptan la siguiente funcionalidad:

TARA

TARA: Navega ítems de un menú, en un sentido. Si se mantiene pulsada (1 segundo) retorna a un ítem anterior o sale de menú.

CERO

CERO: Ingresa a un menú. Confirma el ingreso de dato de un ítem de menú.

FUNC

FUNC: Dependiendo del menú, posiciona o desplaza dígitos o ítems.

Para INGRESAR en MODO USUARIO encender la balanza normalmente, en estado de pesaje en CERO y mantener pulsada la tecla TARA.

07. Tecla CERO y TARA

CERO: Corrige el cero de la balanza para pequeños corrimientos en el indicador de peso, siempre que la carga colocada sobre el plato no exceda el 4% de la capacidad máxima de la balanza.
Manteniendo la tecla CERO pulsada por 2segundos la balanza se apaga o enciende en Modo Stand By. Este modo permite mantener actualizadas la Fecha y Hora.

TARA: Permite fijar un valor de tara en la memoria de la balanza. La operación puede repetirse tantas veces como se desee a medida que se agregue peso sobre el plato siendo la tara máxima permitida de -5,9 kg. Esto permite pesar varias mercaderias de una venta sin descargar la balanza.

Operación:
Coloque la carga a tarar sobre el plato de la balanza y pulse la tecla TARA.
Para borrar la TARA asegúrese que el plato de la balanza este descargado y pulse la tecla CERO.

08. Diagrama del menú de programación

CPESO Canal de Peso: Permite elegir el canal de pesaje a utilizar , en modo celda interna (Balanza) o en modo celda externa (Plataforma).

UPESO Unidad de Peso: Permite elegir la unidad de peso en kilogramos (kg) o libra (lb) a operar en la balanza.

n-bAL Número de balanza: Permite identificar las balanzas a partir de un número, lo cuál favorece el orden de trabajo con el sistema de comunicación.

u-bAt Uso de Batería: Marca el nivel de batería como indicador del estado real de carga.

LUCES Luces batería: Permite encender o apagar las luces del visor.

tIMEr Timer: Permite programar el tiempo transcurrido antes de que el instrumento active el modo de bajo consumo.

CONUn Comunicación: Permite configurar el modo de comunicación para puertos de comunicación.

PUERt Puerto de comunicación: Permite elegir el uso de puerto de comunicación RS232 o USB.

bAUd Baudios: Permite seleccionar la velocidad a la que la balanza envía y recibe datos por un puerto de comunicación. En este caso RS232 o USB.

SUMAr Sumar: Función suma de pesadas, en la cual se generan sumas totales de cada producto pesado.

FILtr Filtro: Permite activar o desactivar filtro electrónico que permite una lectura sin oscilación del peso.

IMPrE Impresor: Permite fijar el tipo de impresora que se usará con la balanza. Opciones: NO (Sin impresor), PIC-t (Impresión de Tiquets), PIC-E (Impresión de Etiquetas), TMT58 (Impresión de Tiquets)

FAbrI Datos de Fábrica: Permite restaurar los datos programados de fábrica.

09. Operación

Tecla de Función
La tecla FUNC permite realizar funciones de SUMA y RESTA de pesadas, TOTAL y BORRADO del peso acumulado, TRANSMISIÓN / IMPRESIÓN y CONTADORA de piezas.

Suma
Con carga sobre el receptor de carga, pulse la tecla FUNC. El visor mostrará la leyenda "SUMA", luego se visualizará incrementado el NRO de PESADAS y el TOTAL ACUMULADO de PESO. El número de pesada y el valor de peso se acumularán en memoria.

Resta
Con carga sobre el receptor de carga, mantenga pulsada 2s la tecla FUNC. El visor mostrará la leyenda "RESTA", luego se visualizará decrementado el NRO de PESADAS y el TOTAL ACUMULADO de PESO. El número de pesada y el valor de peso se desacumularán en memoria.

Total
Sin carga sobre el receptor de carga, estando en cero o luego de una suma manteniendo la carga en el receptor, pulse la tecla FUNC. El visor mostrará la leyenda "TOTAL", luego se visualizará el total de NRO de PESADAS y ACUMULADO de PESO.

Borrado
Sin carga sobre el receptor de carga, mantenga pulsada 2s la tecla FUNC. El visor mostrará la leyenda "BORRA", luego se visualizará en cero el total de NRO de PESADAS y ACUMULADO de PESO.

Transmisión
Si el instrumento se encuentra conectado a una computadora, para el modo de comunicación "Transmisión A PEDIDO", con cada pulsación de la tecla FUNC se enviará por el puerto de comunicación la información correspondiente: 1. NRO DE BALANZA, 2. PESO BRUTO, 3. TARA, 4. PESO NETO, 5. NRO DE PESADAS, 6. PESO TOTAL ACUMULADO, para las operaciónes de SUMA, TOTAL y BORRADO.

Contadora
Para utilizar la función CONTADORA es necesario desactivar la función SUMA.

Instrucciones:

1. Para activar la función CONTADORA mantenga pulsada 2s la tecla FUNC . El visor mostrará un instante la leyenda "CONTA", luego se visualizará parpadeando el valor de la CANTIDAD de MUESTRAS seleccionadas.

2. Pulse sucesivamente la tecla FUNC para seleccionar un valor fijo de CANTIDAD de MUESTRAS, entre 5, 10, 20, 50, 100 o 200. El valor de MUESTRAS se almacena en la memoria interna de la balanza, la próxima vez que ingrese a la función contadora se cargará automáticamente el último valor de MUESTRAS utilizado.

3. Coloque la MUESTRA sobre el receptor de carga de la balanza (previamente verifique que el indicador de CERO se encuentre encendido) y mantenga pulsada la tecla FUNC para confirmar el peso de la muestra. El visor mostrará la cantidad de PIEZAS contadas. Si no hay peso en el receptor de carga el visor mostrará el mensaje "FALTA PESO".

4. Agregue cantidad de piezas restantes sobre el receptor de carga para completar el conteo.

5. Para cambiar la CANTIDAD de MUESTRAS, repita el paso 2.

6. Para desactivar la función contadora, mantenga pulsada 2s la tecla FUNC.